

SC ARHITIM SRL TIMISOARA

REABILITARE TERMICA IMOBIL  
INTRAREA CERCEILOR, NR. 2, BL. D65

## EXPERTIZA TEHNICA

### REABILITARE TERMICA IMOBIL INTRAREA CERCEILOR, NR. 2, BL. D65

NR. 56 / 07 / 2017



**BENEFICIAR :** ASOCIATIA DE PROPRIETARI,  
Timisoara, Intrare Cerceilor, nr. 2, bl. D65

**TITULAR:** MUNICIPIUL TIMISOARA

**EXECUTANT :** SC ARHITIM SRL TIMISOARA

## 1. FOAIE DE CAPAT

Denumirea lucrării : **REABILITARE TERMICA IMOBIL  
INTRAREA CERCEILOR, NR. 2, BL. D65**

Beneficiar : **ASOCIATIA DE PROPRIETARI**

Titular: **MUNICIPIUL TIMISOARA**

Proiectant : **SC ARHITIM SRL**


Responsabil lucrare: **Prof.dr.ing. Valeriu STOIAN**

Faza : **Expertiza si Proiect tehnic**

Temei legal : **Legea 10/95  
HGR 766/97  
HGR 925/96  
Ordinul MF 784/13.04.1998  
Ordinul MLPAT 34/N/13.04.1998**

**2. COLECTIV DE ELABORARE**

Prof. Dr. Ing. STOIAN VALERIU  
Responsabil temă, -Expert tehnic MLPAT

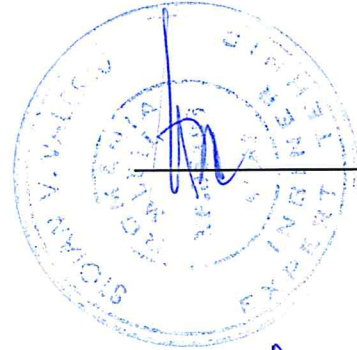

Ing. Partene Eva  
Responsabil temă



### **3. BORDEROU**

#### **A. PIESE SCRISE**

- 1.FOAIE DE CAPĂT
- 2.COLECTIV DE ELABORARE
- 3.BORDEROU
- 4.DATE GENERALE
- 5.MEMORIU TEHNIC
  - 5.1 Motivarea efectuării expertizei
  - 5.2 Descrierea structurii de rezistență
  - 5.3 Descrierea construcției din punct de vedere arhitectural și funcțional
  - 5.4 Condiții de amplasare
  - 5.5 Identificarea zonelor cu defecte
  - 5.6 Evaluarea riscului seismic
  - 5.7 Metodologia aplicată
  - 5.8 Lucrări de intervenții
- 6.CONCLUZII
- 7.FISA TEHNICA A CLADIRII

#### 4. DATE GENERALE

Denumirea lucrării : **REABILITARE TERMICA IMOBIL  
INTRAREA CERCEILOR, NR. 2, BL. D65**

Beneficiar : **ASOCIATIA DE PROPRIETARI**

Titular: **MUNICIPIUL TIMISOARA**

Expert tehnic : **Prof.dr.ing. Valeriu STOIAN**

Responsabil lucrare: **Prof.dr.ing. Valeriu STOIAN, ing. Partene Eva**

Faza : **Expertiză tehnică**

Temei legal : **Legea 10/95  
HGR 766/97  
HGR 925/96**

##### Obiectivele expertizei :

- aprecierea stării tehnice a clădirii existente în vederea efectuării modificărilor preconizate;
- stabilirea măsurilor de intervenție necesare;
- stabilirea măsurilor de consolidare;
- etapele tehnologice de execuție.

##### Date privind construcția existentă:

Amplasament : **TIMISOARA**

Regim de înălțime : **S+P+4E**

Antecedentele construcției :

Proiectantul initial :

Constructorul initial :

Perioada de realizare : **1981**

Proiectantul modificărilor :

Executantul modificărilor :

Suprafata construita : **368,28 mp**

Suprafata desfasurata : **1.841,40 mp**

## 5. MEMORIU TEHNIC

### 5.1 MOTIVAREA EFECTUĂRII EXPERTIZEI

La solicitarea Asociatiei de Proprietari, s-a procedat la inspectarea, diagnosticarea si expertizarea structurii de rezistenta si a starii generale a imobilului din Timisoara, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, jud. Timis.

In intenția proprietarului se are în vedere reabilitarea termica a imobilului.

Scopul prezentei expertize tehnice este de a analiza structura de rezistenta a blocului de locuinte din punctul de vedere al asigurarii cerintei esentiale "rezistenta mecanica si stabilitate" in vederea realizarii lucrarilor de interventie pentru izolarea termica a acestuia. Expertiza tehnica se efectueaza de catre expert tehnic Prof.dr.ing. Valeriu STOIAN, atestat pentru cerinta esentiala A1, A2 (rezistenta mecanica si stabilitate), posesor al Certificatului de atestare seria. M nr.05493.

Cladirea este o constructie cu S+P+4E cu structura de rezistenta cu pereti structurali din beton armat prefabricat. Acoperisul este de tip terasa necirculabila.

Structura de rezistenta a fost supusa miscarilor seismice.

Nu sunt prezente avarii structurale si nestructurale.

Avand in vedere ca se doreste reabilitarea termica a imobilului, este necesara efectuarea unei expertize tehnice.

Cele de mai sus se constituie ca o motivație la elaborarea prezentei expertize, în scopul evaluării posibilităților si soluțiilor tehnice necesare realizării scopului investitorului.

La baza expertizei stau următoarele acte normative:

- CR0-2005 – Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii;
- Normativul P100-1/2013 – Cod de proiectare seismica;
- Normativul P100-3/2008 – Cod de evaluare seismica a cladirilor existente;
- CR2-1-1:2011 – Cod de proiectare pentru constructii cu pereti structurali din beton;
- NP 112-11 – Normativ pentru proiectare structurilor de fundare directa;
- Normativ pentru comportarea in timp a constructiilor – indicativ P130/1999;
- STAS 10109;
- Normativ P2;
- Anexa la scrisoarea MLPAT nr, 485/TG/31,07,95;
- Legea 10-95, privind calitatea in constructii;
- Legea nr. 50/1995, actualizata si publicata in martie 2006, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;
- HG nr. 925/1995, privind regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate, a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
- Ordonanta Guvernului nr. 20 din ian. 1994 privind punerea in siguranta a cladirilor existente pentru actiuni seismice;
- Continutul cadru al rapoartelor de expertiza stabilit de Consiliul Tehnic Superior al MLPAT pentru expertizarea constructiilor pentru anii 1995-1997;
- Ordonanta de urgenta nr. 18 din 04.03.2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
- Metodologie de evaluare rapida a constructiilor, Colectia ERC, cataloage CCIRFF/64.

Prezenta expertiza are ca suport:

- tema de proiectare;
- constatarile vizuale ale expertului;
- sondajele si decopertarile efectuate de catre echipa de expertizare;

Baza legala a expertizei este asigurata de: Extras CF, Certificat de Urbanism.

## 5.2 DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENTA

Imobilul, cu regim de inaltime S+P+4E, are forma in plan simetrica, avand 2 scari. Destinatia cladirii este de locuinte. Structura de rezistenta este formata din panouri mari din beton armat prefabricat, in sistem fagure. Peretii exteriori au grosimea de 30 cm, fiind alcatuiti din panouri tristrat, beton armat 9.5 cm, BCA 12.5 cm si beton de protectie exterior de 5 cm, iar cei interiori sunt din beton armat si au grosimea de 15 cm. Inaltimea de nivel este de 2.75 m. Planseele sunt din beton armat prefabricat, cu grosimea de 13 cm. Scarile de acces intre nivelurile cladirii, sunt realizate din beton armat, in doua rampe. Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Infrastructura este alcatuita din pereti de subsol, avand 30 cm grosime, iar fundatia este continua, realizata din beton armat monolit. Peretii despartitori sunt realizati din beton armat avand grosime de 7 cm.

## 5.3 DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DIN PUNCT DE VEDERE ARHITECTURAL ȘI FUNCȚIONAL

Construcția este amplasata in localitatea Timisoara, Intrarea Cerceilor. Analizand schema funcțională a clădirii se poate trage concluzia, în lipsa altor informații certificate, ca funcționalitatea cladirii nu a fost modificată în decursul timpului.

## 5.4 CONDIȚII DE AMPLASARE

Cladirea este amplasata pe o platforma orizontala. Stabilitatea platformei este asigurata. Din informatiile culese rezulta ca in decursul timpului platforma nu a fost afectata.

## 5.5 IDENTIFICAREA ZONELOR CU DEFECTE

Ca urmare a inspectiei efectuate de catre colectivul de expertizare s-au constatat următoarele defecte:

- deteriorarea tamplariei din lemn/metal.

## 5.6 EVALUAREA RISCULUI SEISMIC

Metodele de investigare pentru evaluarea nivelului de protecție structurală, se aleg în funcție de următoarele criterii:

- perioada când a fost realizata construcția: 1981;
- numărul de nivele: S+P+4E;
- sistemul structural: panouri mari prefabricate;
- clasa de importanță si de expunere a construcției: clasa III-a pentru care coeficientul " $\gamma_I$ " = 1,0;
- zona seismică de calcul caracterizată de următorii coeficienți: coeficientul  $a_g=0,20g$ , perioada de colț  $T_c=0,7$  sec, factorul de comportare  $q=5$ , durata de utilizare estimată a construcției 47 ani.

Conform normativului P100-3/2008, tinand cont de criteriile mai sus precizate, este necesara aplicarea Metodologiei de nivel 2 – metodologie de tip curent pentru constructiile obisnuite de orice tip.

## 5.7 METODOLOGIA APLICATĂ

Metodologia de nivel 2 implica: evaluarea calitativa constand in verificarea listei de conditii de alcatuire structurala si evaluarea cantitativa bazata pe un calcul structural elastic si factori de comportare diferentiati pe tipuri de elemente.

In conformitate cu Anexa B – Structuri din beton armat, a normativului P100-3/2008, conditiile referitoare la configuratia sistemului structural este data in tabelul B.2.

Tabelul B.2 Lista de condiții pentru structuri de beton armat în cazul aplicării metodologiilor de nivel 2 și 3

Criteriu	Criteriul este îndeplinit	Criteriul nu este îndeplinit	
		Neîndeplinire moderată	Neîndeplinire majoră
(i) Condiții privind configurația structurii	Punctaj maxim:	50 puncte	
	50	30 – 50	0 – 29
		<b>40</b>	
Punctaj total realizat		<b>40</b>	
(ii) Condiții privind interacțiunile structurii	Punctaj maxim:	10 puncte	
	10	5 – 10	0 – 5
		<b>7</b>	
Punctaj total realizat		<b>7</b>	
(iii) Condiții privind alcătuirea (armarea) elementelor structurale	Punctaj maxim:	30 puncte	
(b) Structuri cu pereți de beton armat			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribuția momentelor capabile pe înălțimea pereților respectă variația cerută de <b>CR 2-1-1.1 :2005</b> și asigură dezvoltarea unui mecanism de disipare a energiei seismice favorabil</li> <li>• Secțiunile pereților au la capete bulbi sau tălpi de dimensiuni limitate. Prin intersecția pereților nu se formează profile complicate cu tălpi excesive în raport cu dimensiunile inimii</li> <li>• Rezistența la forțe tăietoare a grinzilor de cuplare este suficientă pentru a se putea mobiliza rezistența la încovoiere la extremitățile lor</li> <li>• Rezistența la forță tăietoare a pereților structurali este mai mare decât valoarea asociată plastificării prin încovoiere la bază</li> <li>• Înnădirea armăturilor verticale este făcută pe o lungime de cel puțin 40 diametre</li> <li>• Grosimea pereților este <math>\geq 150</math> mm</li> <li>• Procentul de armare orizontală a pereților <math>p_h \geq 0,20\%</math></li> <li>• Armătura verticală a inimii reprezintă un procent <math>p_v \geq 0,15\%</math> și este ancorată adecvat</li> <li>• Etrierii grinzilor de cuplare sunt distanțați la cel mult 150 mm</li> </ul>	30	20 – 30	0 – 19
Punctaj total realizat		<b>24</b>	



SC ARHITIM SRL TIMISOARA	REABILITARE TERMICA IMOBIL INTRAREA CERCEILOR, NR. 2, BL. D65
--------------------------	--

	24		
(iv) Condiții referitoare la planșee	Punctaj maxim:		10 puncte
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa planșeelor cu o grosime <math>\geq 100</math> mm este realizată din beton armat monolit sau din predale prefabricate cu o suprabetonare adecvată</li> <li>• Armăturile centurilor și armăturile distribuite în placă asigură rezistența necesară la încovoire și forța tăietoare pentru forțele seismice aplicate în planul planșeului</li> <li>• Forțele seismice din planul planșeului pot fi transmise la elementele structurii verticale (pereți, cadre) prin eforturi de lunecare și compresiune în beton, și/sau prin conectori și colectori din armături cu secțiuni suficiente</li> <li>• Golurile în planșeu sunt bordate cu armături suficiente, ancorate adecvat</li> </ul>	10	6 – 9	0 – 5
		9	
Punctaj total realizat		9	
Punctaj total pentru ansamblul condițiilor	$R_1 =$	80	puncte

Evaluarea stării de degradare a elementelor structurale se face pe baza punctajului dat în tabelul B.3. pentru diferite tipuri de degradare identificate:

Tabelul B.3 Starea de degradare a elementelor structurale

Criteriu	Criteriul este îndeplinit	Criteriul nu este îndeplinit	
		Neîndeplinire moderată	Neîndeplinire majoră
(i) Degradări produse de acțiunea cutremurului	Punctaj maxim:		50 puncte
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fisuri și deformații remanente în zonele critice (zonele plastice) ale stâlpilor, pereților și grinzelor</li> <li>• Fracturi și fisuri remanente înclinate produse de forța tăietoare în grinzi</li> <li>• Fracturi și fisuri longitudinale deschise în stâlpi și/sau pereți produse de eforturi de compresiune.</li> <li>• Fracturi sau fisuri înclinate produse de forța tăietoare în stâlpi și/sau pereți</li> <li>• Fisuri de forfecare produse de lunecarea armăturilor în noduri</li> <li>• Cedarea ancorajelor și înnădirilor barelor de armătură</li> <li>• Fisurarea pronunțată a planșeelor</li> <li>• Degradări ale fundațiilor sau terenului de fundare</li> </ul>	50	26 – 49	0 – 25
	50		
Punctaj total realizat		50	
(ii) Degradări produse de încărcările verticale	Punctaj maxim:		20 puncte
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fisuri și degradări în grinzi și plăcile planșeelor</li> <li>• Fisuri și degradări în stâlpi și pereți</li> </ul>	20	11 – 19	0 – 10
Punctaj total realizat	20		

SC ARHITIM SRL TIMISOARA	REABILITARE TERMICA IMOBIL INTRAREA CERCEILOR, NR. 2, BL. D65		
	<b>20</b>		
(iii) Degradări produse de încărcarea cu deformații (tasarea reazemelor, contracții, acțiunea temperaturii, curgerea lentă a betonului).	Punctaj maxim: 10 puncte		
	10	6 – 9	1 – 5
Punctaj total realizat	<b>10</b>		
(iv) Degradări produse de o execuție defectuoasă (beton segregat, rosturi de lucru incorecte etc.).	Punctaj maxim: 10 puncte		
	10	6 – 9	1 – 5
Punctaj total realizat	<b>6</b>		
(v) Degradări produse de factori de mediu: îngheț-dezgeț, agenți corozivi chimici sau biologici etc., asupra: - betonului - armăturii de oțel (inclusiv asupra proprietăților de aderență ale acesteia)	Punctaj maxim: 10 puncte		
	10	6 – 9	1 – 5
Punctaj total realizat	<b>7</b>		
Punctaj total pentru ansamblul condițiilor	$R_2 =$ <b>93</b> puncte		

Conform cap. 8. din P100-3/2008 valorile indicatorilor  $R_1$ ,  $R_2$  și  $R_3$  sunt:

*Tabelul 8.1. Valori ale indicatorului  $R_1$  asociate claselor de risc seismic*

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
<b>Valori <math>R_1=80</math> puncte</b>			
< 30	31 – 60	61 – 90	91 – 100

*Tabelul 8.2. Valori ale indicatorului  $R_2$  asociate claselor de risc seismic*

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
<b>Valori <math>R_2=93</math> puncte</b>			
< 40	41 – 70	71 – 90	91 – 100

*Tabelul 8.3. Valori ale indicatorului  $R_3$  asociate claselor de risc seismic*

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
<b>Valori <math>R_3</math> (70%)</b>			
< 35	36 – 65	66 – 90	91 – 100

Tinand cont de faptul ca normativul actual de proiectare a constructiilor cu pereti structurali din beton armat CR2-1-1.1.-2011, aduce o serie de modificari fata de editiile din 1978, 1982, 1996 si 2005, datorita progreselor inregistrate la nivel national si international si datorita cunoasterii, modelarii si calculului acestei categorii de constructii, cladirea de fata corespunde normativelor in vigoare la acea data si asigura o rezistenta, stabilitate si ductilitate satisfacatoare in conditiile noului normativ. Este de inteles ca alcatuirea structurii si dimensionarea elementelor facuta la vremea respectiva, nu respecta toate prevederile curpinse in CR2 actual, dar pe baza comparatiei cu structuri similare la care s-au luat probe si s-au facut teste in laborator, se poate face evaluarea factorului  $R_3=70\%$ . Astfel cladirea poate fi incadrata in Clasa  $R_s$  III de Risc Seismic, coform P100-3/2008.

Clasa Rs III cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.

## 5.8 LUCRARI DE INTERVENTII

Din inspectarea uzuala a cladirii se poate concluziona ca asupra functionalitatii si asupra structurii de rezistenta nu au fost realizate modificari.

In prezent cladirea are asigurata stabilitatea generala.

Interventiile preconizate vizeaza reabilitarea termica a cladirii, inclusiv dispunerea unor tamplarii pentru inchiderea balcoanelor/logiilor. Schimbarea tamplariilor se va face fara modificarea dimensiunilor golurilor.

Legat de inchidere logiilor/balcoanelor se impun urmatoarele precizari: balcoanele prezinta o vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de solutia tehnica impusa de prefabricare, armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte conditiilor de executie, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste cladiri si care a dus la abateri considerabile de pozitionare a armaturilor. Prin inchiderea balcoanelor/logiilor, acestea devin spatiu interior, astfel se impune evitarea transformarii acestora in spatii de depozitare. In momentul inceperii executiei lucrarilor de termoizolare, se va inspecta atent zona balcoanelor si daca se observa deplasari, degradari la nivelul acestora, se va anunta imediat proiectantul.

Daca la curatarea peretilor pentru realizarea termoizolarii se observa fisuri ale peretilor, se anunta imediat proiectantul.

Din evaluarea greutatii elementelor nestructurale ce se vor dispune pentru reabilitarea termica rezulta ca sarcina permanenta a cladirii nu se modifica semnificativ. In consecinta nu este necesara majorarea latimii fundatiilor si nici consolidarea placii planseului de beton armat al balcoanelor, iar cladirea isi pastreaza nivelul de siguranta structurala din faza premergatoare operatiilor de reabilitare termica.

Modificarile functionale ale cladirii initiale in varianta propusa nu modifica nivelul incarcarii utile pe plansee.

## 6. CONCLUZII

### 6.1 Concluzii

Modificarile care se aduc prin propunerea de proiect de reabilitare nu afecteaza rezistenta si stabilitatea structurii.

Pentru asigurarea rezistentei si stabilitatii constructiei nu sunt necesare masuri de interventie structurala.

Operatiile de constructii necesare pentru reabilitare vor fi urmatoarele:

- termoizolarea peretilor si a planseului de sub pod/terasa;
- termoizolarea planseului peste subsol;
- dispunerea protectiei termoizolatiei;
- reabilitarea tamplariei usilor si ferestrelor;
- refacerea finisajelor.

## 6.2 Recomandări și obligații ce revin beneficiarului

Soluțiile de reabilitare/consolidare indicate în lucrarea de față se vor aplica pe baza unui proiect de intervenție, proiect care va avea în vedere și următoarele aspecte:

- eliminarea surselor de umiditate în interiorul și în exteriorul clădirii;
- igienizarea clădirii;
- întocmirea unei cărți a construcției conform legii;
- introducerea unui regulament de exploatare a clădirii.

Proiectul de intervenție va fi avizat obligatoriu de către expert, în conformitate cu prevederile Normativului P100-2013.

Execuția lucrărilor se va realiza pe baza unui proiect tehnic și a tuturor detaliilor de execuție cu descrierea amănunțită a tuturor fazelor tehnologice, a unui caiet de sarcini, a unui proces tehnologic întocmit de executant și aprobat de proiectant și cu respectarea fazelor determinante pentru calitatea lucrărilor executate stabilite de proiectant. La toate fazele se vor întocmi procese verbale de recepție parțială.

Execuția tuturor lucrărilor se va realiza, cu materiale de calitate certificate și agrementate, de o unitate de construcții specializată în astfel de lucrări și cu supravegherea permanentă din partea proiectantului.

Beneficiarul are obligația de a asigura urmărirea execuției printr-o persoană cu calificare tehnică corespunzătoare și atestată de MLPAT desemnată înainte de începerea lucrărilor. Pe tot parcursul execuției lucrărilor executantul va lua toate măsurile de protecție a muncii și pază contra incendiilor.

Toate documentele legate de realizarea lucrărilor (proiect, detalii de execuție, procese verbale, autorizații, memorii etc) vor fi incluse prin grija beneficiarului în cartea tehnică a construcției.

La realizarea lucrărilor se vor respecta întocmai prevederile Legii 10 privind calitatea construcțiilor.

Timișoara, Iulie 2017

Întocmit:

Prof.dr.ing. Valeriu STOIAN  
Expert tehnic MDRL



SC ARHITIM SRL TIMISOARA	REABILITARE TERMICA IMOBIL INTRAREA CERCEILOR, NR. 2, BL. D65
--------------------------	--

### 7. FIȘA DE IDENTIFICARE F1 (CONFORM REGULAMENTULUI RRS1-94)

0	IDENTIFICARE GENERALĂ												
	COD INSTITUȚIE CARE INVENTARIAZĂ 0.1. _____					NUMĂR FIȘĂ F1 COD SECTOR INVENT. 0.2. Nr. FIȘĂ/SECT. _____							
	COD ECHIPĂ INVENT. _____					DATA COMPLETĂRII Fișei F1 Anul 2017 0.3. Luna 07 Ziua 07							
1	1 LOCALIZAREA CONSTRUCȚIEI												
	1.1	Județ 1.1.1. TIMIS				1.2.	Localitate 1.2.1.						
		Mun. 1.1.2. TIMISOARA					1.2.2. Sector _____						
2	2. SCHIȚA / FOTO												
3	3.1. PERIOADA DE EXECUȚIE												
	3.1.1. Înainte 1900		3.1.2. 1900... 1940			3.1.3. 1941... 1963			3.1.4. 1964... 1970				
	3.1.5. 1971-1977		3.1.6. 1978... 1991			X	3.1.7. După 1991						
	3.2. TIPUL PROIECTULUI												
3.2.1.	Unica t	3.2.2. Tip Nr. _____ An _____		x	3.2.3. Refolosibil Nr. _____ An _____		3.2.4. Proiectant NECUNOSCU T		3.2.5. Documentații e				
								da nu	X				
4	4.1. ZONAREA SEISMICĂ												
	4.1.1. Zona seismică		A	B	C	D	E	F	4.1.2. Perioada de colț		0,7	1,0	1,5
									X				
	4.2. TOPOGRAFIA TERENULUI												
	4.2.	X	4.2.2. Teren în pantă		4.2.2.1. La vârful pantei			4.2.3. Teren pe malul		4.2.3.1. Râului			
					4.2.2.2. Pe pantă					4.2.3.2. Lacului natural			
					4.2.2.3. La baza pantei					4.2.3.3. Lacului de baraj			
4.3. NATURA TERENULUI DE FUNDARE													
4.3.1.	Normal	X	4.3.2. Cu sensibilități										
			4.3.2.1. Macropori c			4.3.2.2. Nisip lichefiat			4.3.2.3. Contractil		4.3.2.4. Goluri de mină în subteran		
5	5.1. CLASA DE IMPORTANȚĂ A CLĂDIRII												
	5.1.1. Clasa specială		5.1.2. Clasa a I-a			5.1.3. Clasa a II-a			5.1.4. Clasa a III-a		X		
	5.2. FUNCȚIUNEA CLĂDIRII												
	5.2.1. Funcțiune unică												
	5.2.1.1. Locuințe		X	5.2.1.2. Învățământ			5.2.1.3. Sănătate		5.2.1.4. Administrație				
	5.2.1.5. Comerț		5.2.1.6. Cultură			5.2.1.7. Turism		5.2.1.8. Sport					
	5.2.1.9. Culte		5.2.1.10. Producție			5.2.1.11. Depozitare							
	5.2.2. Funcțiuni mixte												

SC ARHITIM SRL TIMISOARA	REABILITARE TERMICA IMOBIL INTRAREA CERCEILOR, NR. 2, BL. D65
--------------------------	--

5.2.2.1. Cod	%	5.2.2.2. Cod	%	5.2.2.3. Cod	%	5.2.2.4. Cod	%
5.3. CAPACITATEA DE OCUPARE							
5.3.1. OP ≤ 10 pers.		5.3.2. 11 ≤ OP ≤ 20		5.3.3. 21 ≤ OP ≤ 50		5.3.4. 51 ≤ OP ≤ 100	X
5.3.5. 101 ≤ OP ≤ 200							
5.3.6. 201 ≤ OP ≤ 500		5.3.7. 501 ≤ OP ≤ 1000		5.3.8. 1001 ≤ OP ≤ 2000		5.3.9. 2001 ≤ OP ≤ 5000	
5.3.10. OP ≥ 5000 pers.							
5.4. FORMA DE PROPRIETATE							
5.4.1. Particulară - PP	X	5.4.2. Publică a statului - PPS		5.4.3. Privată a statului - PPrS		5.4.4 Mixtă	
						PP	%
						PPS	%
						PPrS	%
6 ALCĂTUIREA GENERALĂ							
6.1. CLĂDIRIA ETAJATĂ							
6.1.1. Subsol (nr.)		6.1.1.1. Total	X	6.1.2. Parter	X	6.1.3. Etaje (nr)	
		6.1.1.2. Parțial				6.1.3.1. Complete	4
6.1.4. ansardă		6.1.5. Pod		6.1.6. Înălțime totală,		6.1.7. Înălțime nivele,	
						6.1.7.1. Maximă, m	
						6.1.7.2. Minimă, m	
6.2. CLĂDIRIE TIP HALĂ / SALĂ							
6.2.1. Subsol	mp	6.2.1. Șarpantă		6.2.1. Înălțime medie			
6.3. ACCESE							
6.3.1. Număr accese în clădire:	4	6.3.2. Număr drumuri de acces					
6.4. DIMENSIUNI; SUPRAFEȚE							
6.4.1. Dimensiuni în plan				6.4.2. Aria			
6.4.1.1. La nivel teren		6.4.1.2. La nivel etaj		6.4.2.1. Construită	368,28 mp	6.4.2.2. Desfășurată	1.841,40 mp
6.5. FORMA CLĂDIRII							
6.5.1. Forma în plan		6.5.1.1. Simetrie 2 axe		6.5.2. Forma în elevație		6.5.2.1. Constantă	x
		6.5.1.2. Simetrie 1 axă	x			6.5.2.2. Cu bowindowi	
		6.5.1.3. Neregulată concavă				6.5.2.3. Cu retrageri la etaj superior	
		6.5.1.4. Neregulată convexă					
		6.5.1.5. Cu curte interioară					
6.6. POZIȚIA ÎN ANSAMBLUL EDILITAR							
6.6.1. Izolată				6.6.2. Vecinătăți 1 latură		6.6.2.1. Mai înalt	
						6.6.2.2. Mai jos	
						6.6.2.3. Egal	
6.6.3. Vecinătăți 2 laturi		6.6.3.1. Mai înalt		6.6.4. Vecinătăți 3 laturi		6.6.4.1. Mai înalt	
		6.6.3.2. Mai jos				6.6.4.2. Mai jos	
		6.6.3.3. Egal				6.6.4.3. Egal	
7 DATE PRIVIND STRUCTURA							
7.1. STRUCTURA VERTICALĂ							
7.1.1. Clădiri etajate							
7.1.1.1. Materiale de slabă calitate				7.1.1.2. Zidărie de cărămidă		7.1.1.3. Schelet de beton armat	
7.1.1.1.1. Pământ bătut				7.1.1.2.1. Simplă (nearmată)		7.1.1.3.1. Grinzi și stâlpi care formează cadre	
7.1.1.1.2. Paiantă				7.1.1.2.2. Cu centuri		7.1.1.3.2. Cadre neductile	

7	7.1.1.1.3. Chirpici		7.1.1.2.3. Cu centuri și stâlpișori	7.1.1.3.3. Cadre ductile	
	7.1.1.1.4. Zidărie uscată de piatră				
	7.1.1.4. Schelet metalic		7.1.1.5. Schelet de BAR		
	7.1.1.6.	Pereți structurali din beton armat			
	7.1.1.6.1. Mod de dispunere	7.1.1.6.2. Procedeu tehnologic de execuție	7.1.1.6.3. Continuitate pe verticală		
	7.1.1.6.1.1. Un perete pe o direcție	7.1.1.6.2.1. Integral prefabricat	7.1.1.6.3.1. Pereți continui pe verticală		x
		7.1.1.6.2.1.1. Panouri mari	x		
	7.1.1.6.1.2. Sistem celular	x	7.1.1.6.2.1.2. Celule spațiale	7.1.1.6.3.2. Un nivel flexibil	
	7.1.1.6.1.3. Sistem fagure		7.1.1.6.2.2. Integral monolit	7.1.1.6.3.3. Mai multe nivele flexibile	
	7.1.1.6.1.4. Sistem dual		7.1.1.6.2.3. Mixt		
7.1.2.	Clădiri tip sală / hală				
7.1.2.1. Zidărie de cărămidă	7.1.2.1.1. Simplă (nearmată)				
	7.1.2.1.2. Cu centuri				
	7.1.2.1.3. Cu centuri și stâlpișori				
7.1.2.2. Schelet din beton	7.1.2.2.1. Alcătuire		7.1.2.2.2. Procedeu tehnologic de execuție		
	7.1.2.2.1.1. Fără contravântuiri		7.1.2.2.2.1. Integral prefabricat		
	7.1.2.2.1.2. Cu contravântuiri metalice		7.1.2.2.2.2. Integral monolit		
	7.1.2.2.1. Cu pereți structurali din beton armat		7.1.2.2.2.3. Mixt		
7.1.3.	Schelet metalic				
7.2. STRUCTURĂ ORIZONTALĂ (CLĂDIRI ETAJATE ȘI TIP SALĂ / HALĂ)					
7.2.1. Bolți de cărămidă	7.2.2. Profile metalice și bolțișoare	7.2.3. Grinzi de lemn	7.2.4. Șarpantă de lemn		
7.2.5. Grinzi metalice	7.2.6. Structură tridimensională	7.2.7. Structură pe cable	7.2.8. Alte structuri		
7.2.5.1. Cu inimă plină					
7.2.5.2. Cu zăbrele					
7.2.9.	Beton armat / precomprimat				
7.2.9.1. Prefabricat	7.2.9.2. Monolit	7.2.9.3. Mixt			
7.2.9.1.1. Prefabricate mici fără suprabetonare	7.2.9.2.1. Rezemate pe pereți	7.2.9.3.1. Predale și suprabetonare			
	7.2.9.2.2. Cu grinzi principale				
7.2.9.1.2. Prefabricate mici cu suprabetonare (fâșii)	7.2.9.2.3. Cu grinzi principale și secundare	7.2.9.3.2. Profile metalice și placă de beton			
7.2.9.1.3. Prefabricate mari cu suprabetonare	7.2.9.2.4. Cu nervuri dese sau casetate				
7.2.9.1.4. Prefabricate mari cu îmbinări care asigură șaiba	x	7.2.9.2.5. Tip dală cu / fără capitel			
8	DATE PRIVIND ELEMENTELE NESTRUCTURALE				
8.1.	ÎNCHIDERI EXTERIOARE				
8.1.1.	Zidărie	8.1.2. Panouri prefabricate			
8.1.1.1. Material	8.1.1.2. Relația cu structura	8.1.2.1. Material	8.1.2.2. Relația cu structura		
8.1.1.1.1. BCA	8.1.1.2.1. Înramate	8.1.2.1.1. BCA	8.1.2.2.1.		

SC ARHITIM SRL TIMISOARA

REABILITARE TERMICA IMOBIL  
INTRAREA CERCEILOR, NR. 2, BL. D65

8	8.1.1.1.2. Cărămidă	8.1.1.2.2. Independente	8.1.2.1.2. Beton monostrat	Conlucrează cu structura	
	8.1.1.1.3. Piatră		8.1.2.1.3. Beton tristrat	x 8.1.2.2.2. Independente	
	8.2. ELEMENTE NESTRUCTURALE INTERIOARE				
	8.2.1. Pereți		8.2.2. Scări		
	8.2.1.1. Cărămidă 1 strat		8.2.2.1. Piatră		
	8.2.1.2. Cărămidă 2 straturi (zidărie americană)		8.2.2.2. Lemn		
	8.2.1.3. Zidărie BCA		X	8.2.2.3. Metalice	
	8.2.1.4. Paintă		8.2.2.4. Beton armat		
	8.2.1.5. Lemn				
	8.2.1.6. Alte materiale				
	8.3. ELEMENTE EXTERIOARE CU RISC SEISMIC				
	8.3.1. Balcoane / copertine		x	8.3.2. Coșuri de fum și ventilație	
	8.3.3. Elemente decorative		8.3.4. Calcane / atice		
	8.3.5. Alte elemente				
9	9 COMPORTAREA GENERALĂ LA CUTREMURILE ANTERIOARE				
	9.1. CARACTERIZARE	1940	1977	1986	1990
	9.1.1. Fără avarii semnificative				
	9.1.2. Cu avarii numai la elemente nestructurale				
	9.1.3. Avarii izolate la structură				
	9.1.4. Avarii grave la structură				
	9.2. MĂSURI ADOPTATE	După 1940	După 1977	După 1986	După 1990
	9.2.1. Nici o măsură				X
	9.2.2. Refaceri finisaje				
	9.2.3. Reparații locale				
	9.2.4. Consolidare (parțială / locală)				
	9.2.5. Demolare parțială				
10	10 ALTE INTERVENȚII / EXISTĂ DOCUMENTAȚIE			DA	
				NU	X
	10.1. SUPRAETAJARE			DA	
				NU	X
	10.2. DEMOLARE PARȚIALĂ			DA	
				NU	X
	10.3. COMPLETĂRI			DA	X
			NU		
10.4. MODIFICĂRI FAȚADĂ			DA	x	
			NU		
10.5. MODIFICĂRI COMPARTIMENT			DA		
			NU	X	

Întocmit,  
Prof. Dr. Ing. STOIAN VALERIU  
Expert tehnic al MDRL

